


# 改善箇所説明図

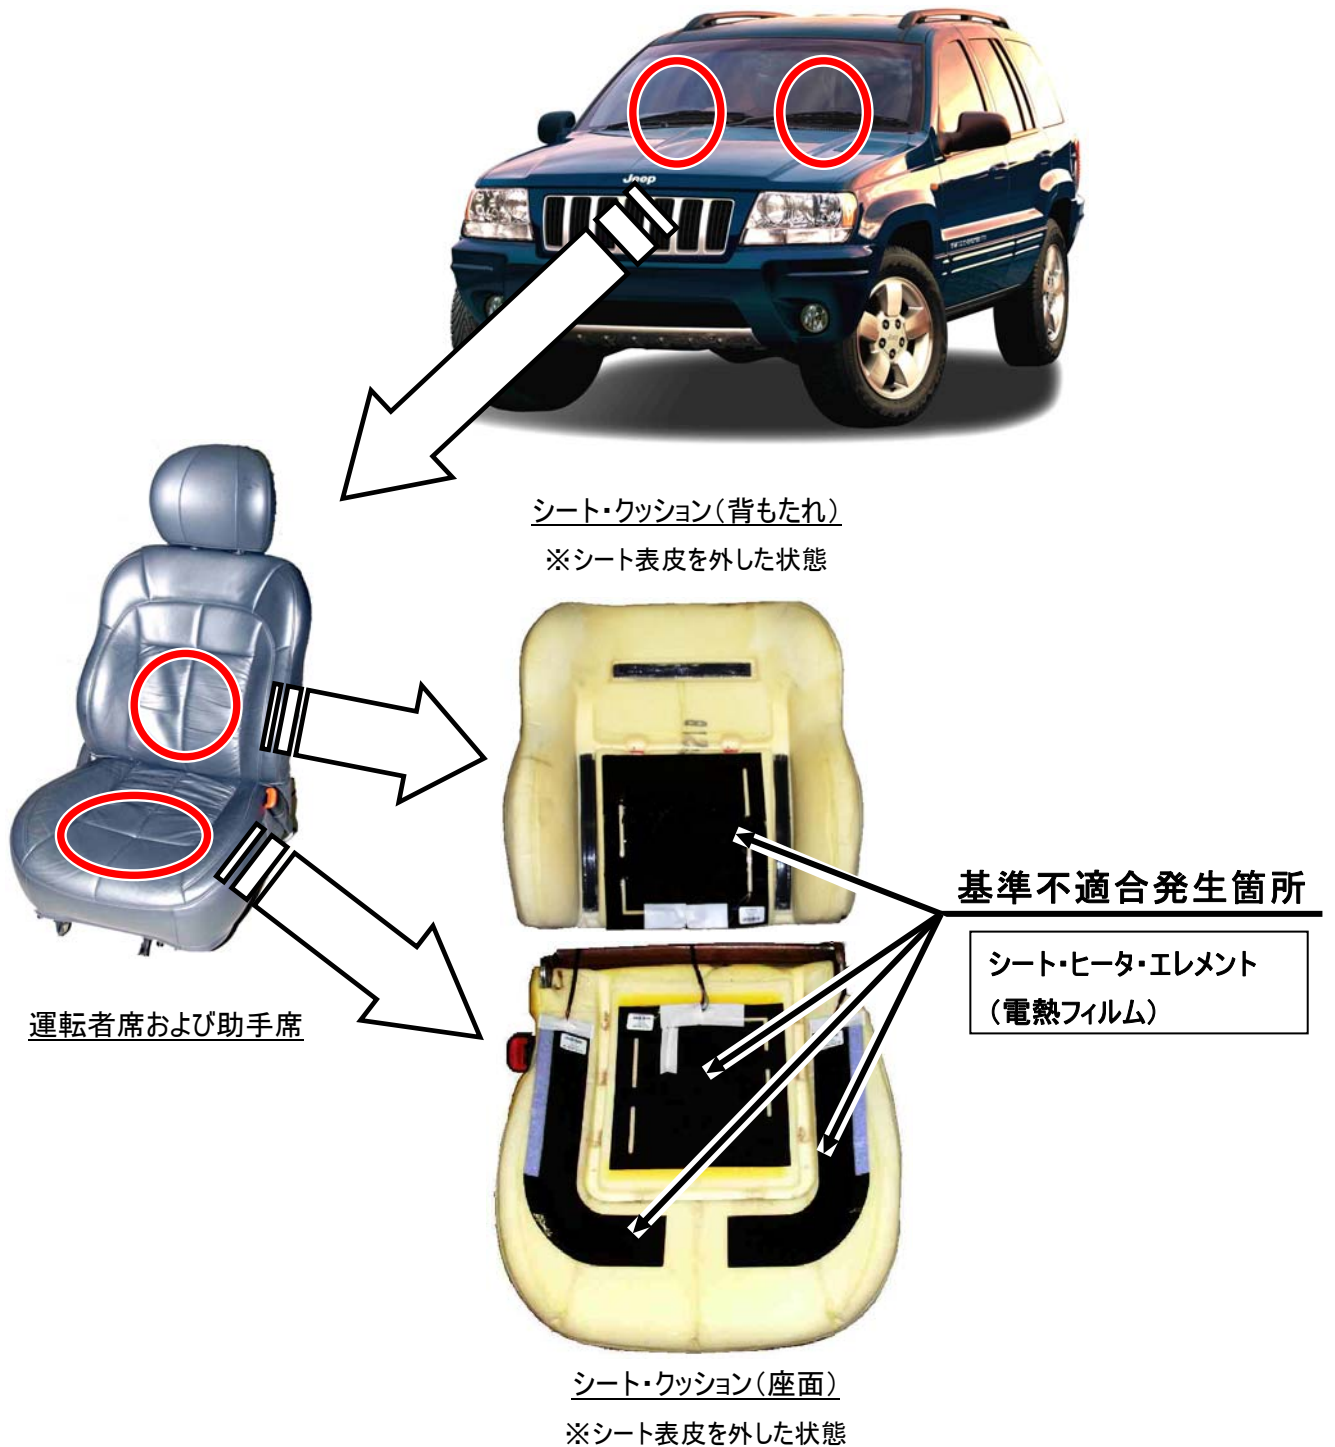

注:  は交換部品を示す。

## 不具合の内容

運転者席および助手席のシート・ヒータにおいて、シート・ヒータ・エレメント(電熱フィルム)の耐久性が不十分なため、長期間の使用過程において当該シート・ヒータ・エレメント(電熱フィルム)に亀裂が発生するものがある。そのため、亀裂発生箇所のシート・ヒータ・エレメント(電熱フィルム)の電気的抵抗が変化し、シート・ヒータ・エレメント(電熱フィルム)の異常過熱をひきおこすことがあり、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、運転者席および助手席のシート・ヒータ・エレメント(電熱フィルム)を対策品と交換する。

識別 : 運転者席シート・レール前部取付けボルト(外側)頭部に黄色ペイントを塗布する。