

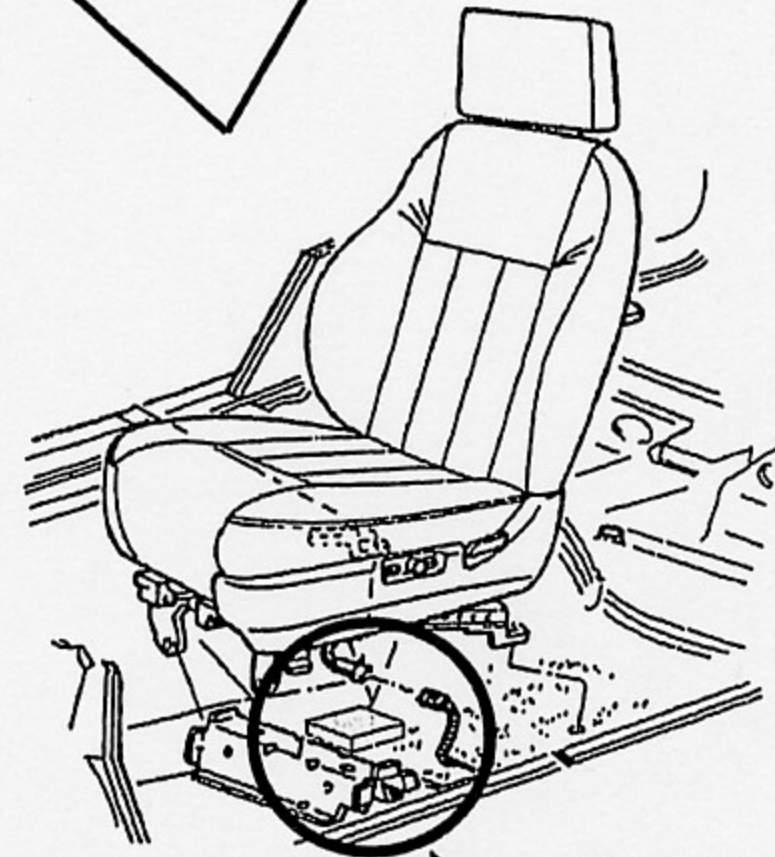


# 改善箇所説明図

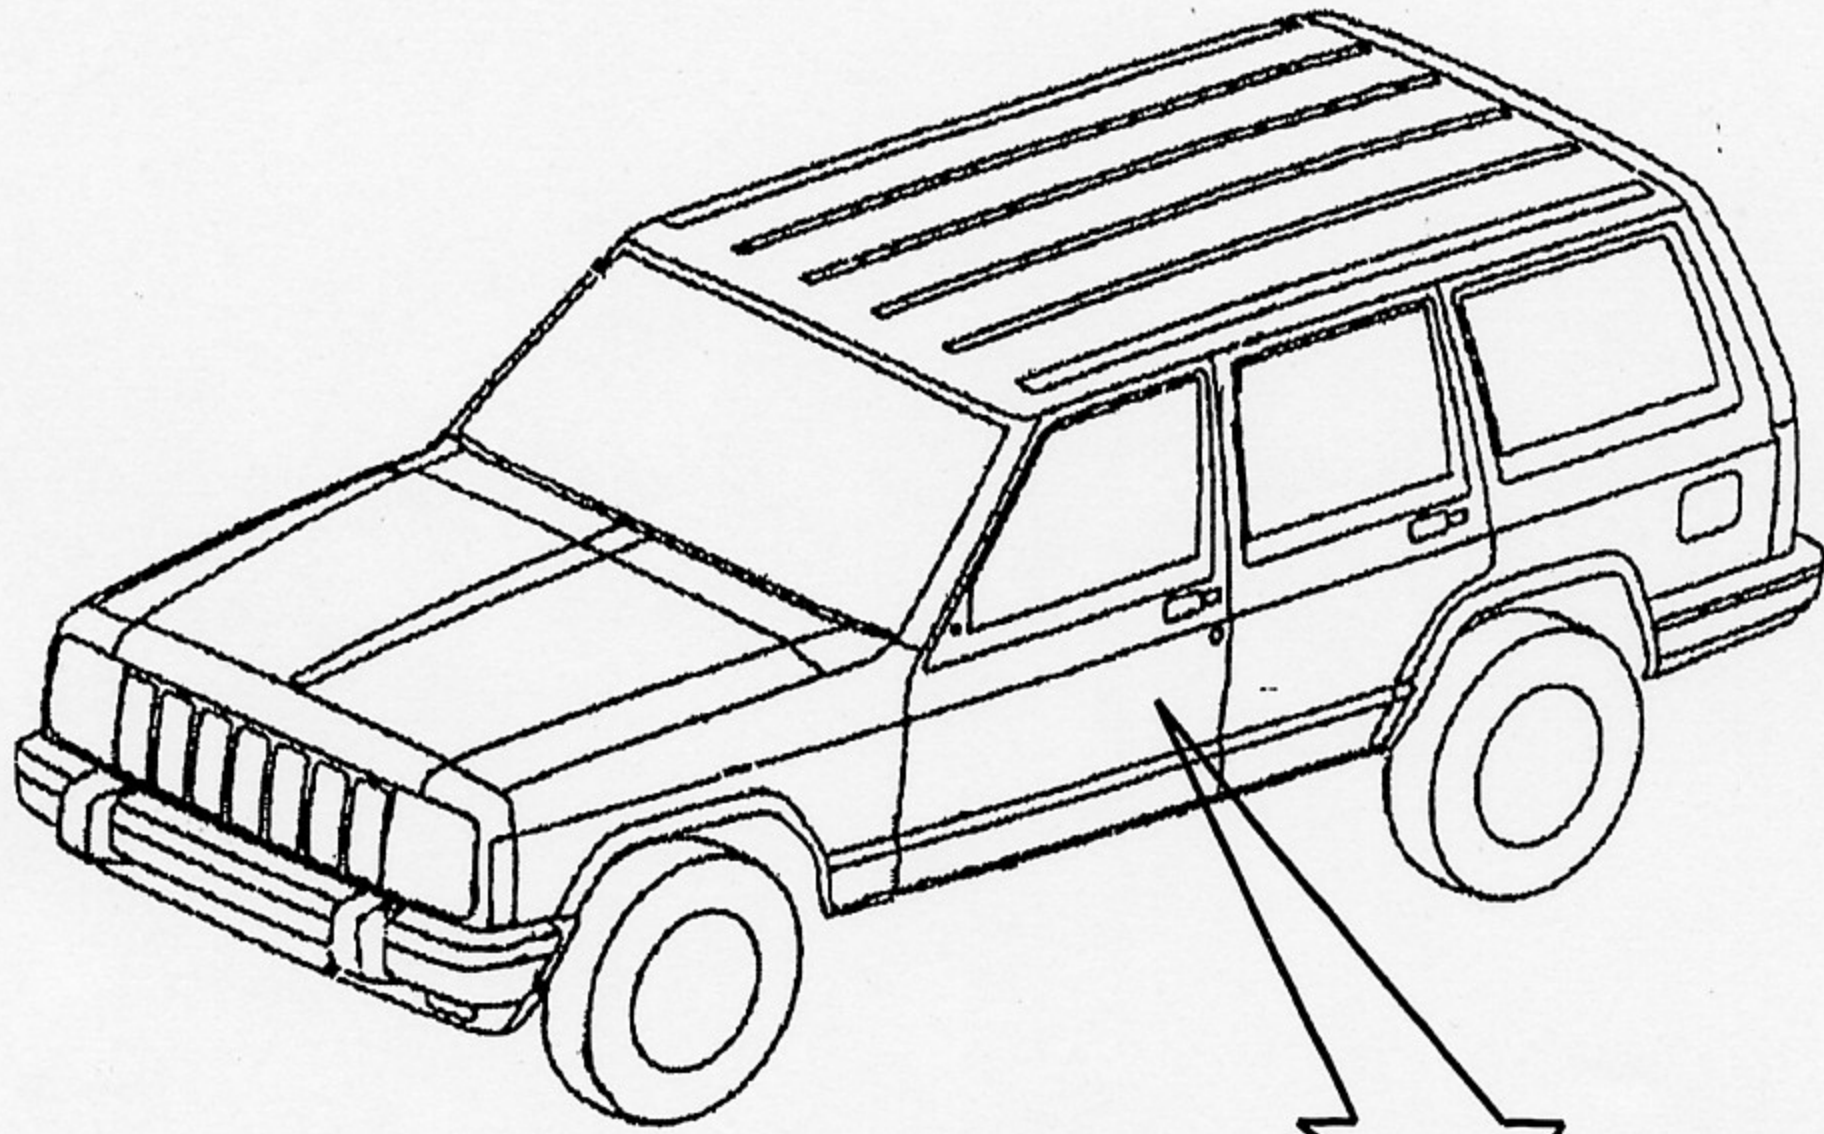

**不具合発生箇所**

エアバッグ・コントロール・モジュール(エアバッグの展開制御装置)が助手席下部の床面に取り付けられているため、冠水等により車室内に大量の水が浸入した場合、当該モジュール内部の電気回路が腐食し、最悪の場合、走行中にエアバッグが展開するおそれがある。

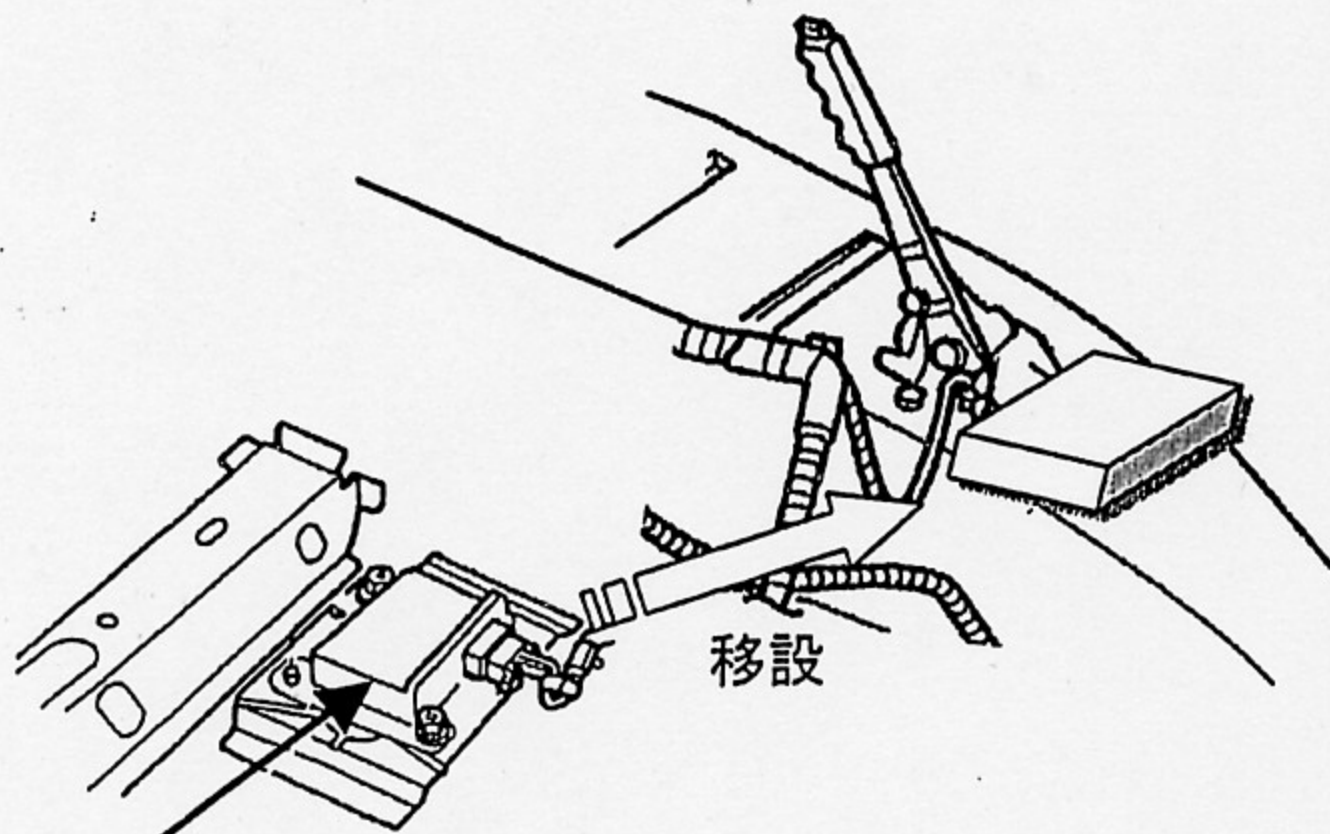

エアバッグ・コントロール・モジュール

## 改善の内容

全車両、エアバッグ・コントロール・モジュール(エアバッグの展開制御装置)を新品と交換するとともに、取付位置を駐車ブレーキレバー後方へ移設する。

注：□ は、交換部品を示す。