

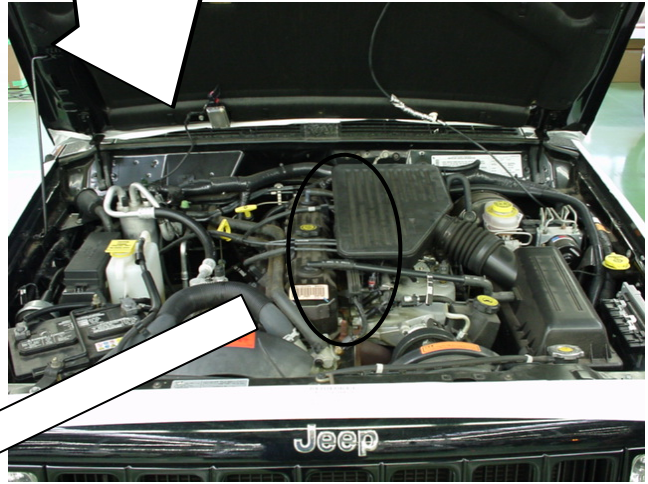


改善箇所説明図

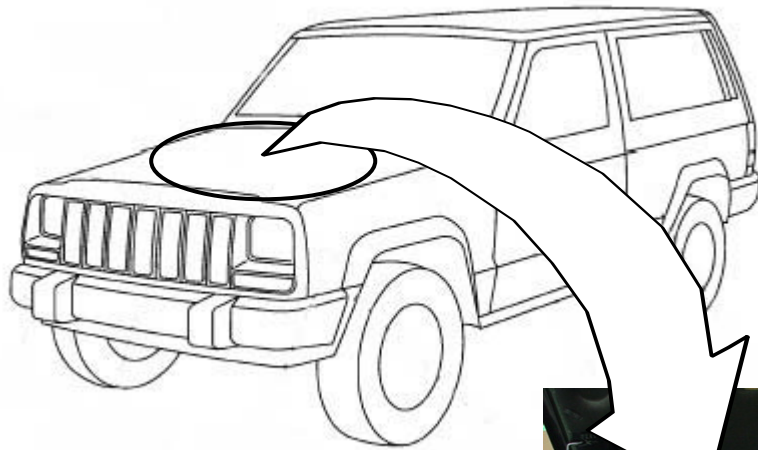

改善前

改善後

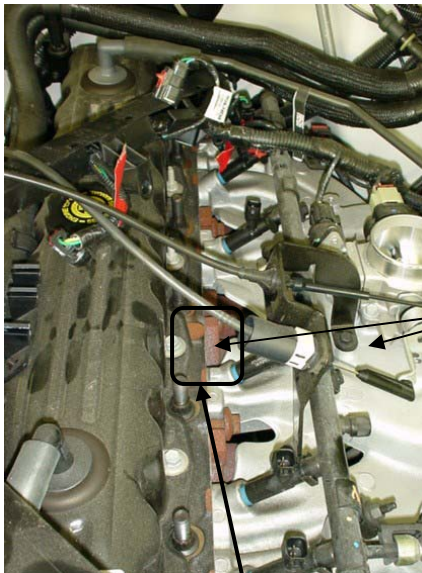

吸排気マニホールド

埃堆積防止シールド

不具合発生箇所



注： は追加部品を示す。

原動機において、吸排気マニホールドの形状が不適切なため、第3シリンダ付近のマニホールド上に埃(木の葉や芝草等)が堆積することがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該マニホールドの熱により埃が発火し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該マニホールド上に埃堆積防止シールドを追加で装着する。